ООО ПК «РостЕвроСтрой»

Рабочая инструкция
замены муфты доводки
в механизме турникета-трипода

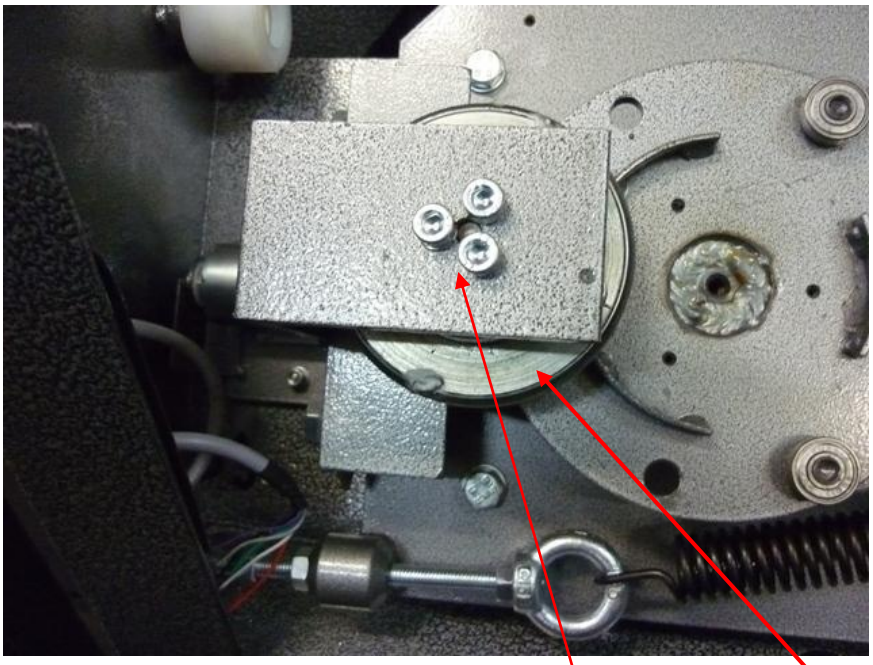

- Открыть крышку.
- Открутить 3 винта М6 на кронштейне муфты.
- Снять муфту с посадочного центра аккуратно опустив на планшайбу
- Медленно поворачивая ступицу штанг так ,чтобы муфта вышла из кронштейна.
- Установка муфты происходит в обратной последовательности.

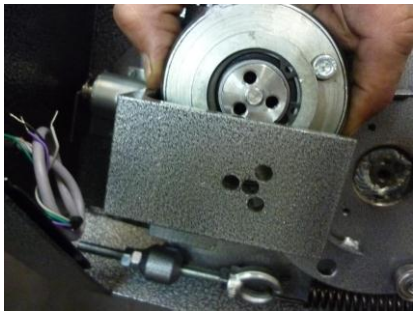

- Обязательно проследить, чтобы подшипник на планшайбе находился в одной из направляющей на муфте. Это необходимо выполнить до установки муфты в посадочный центр на кронштейне.

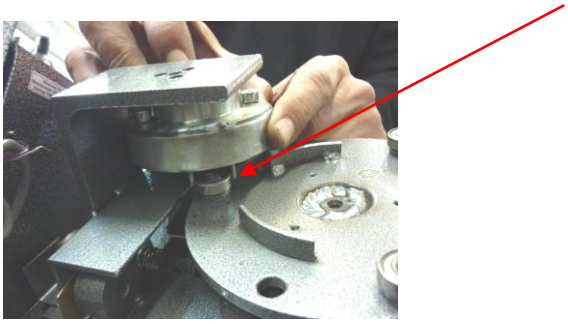

- Поддерживая муфту в посадочном месте совместить крепежные отверстия муфты и кронштейна.

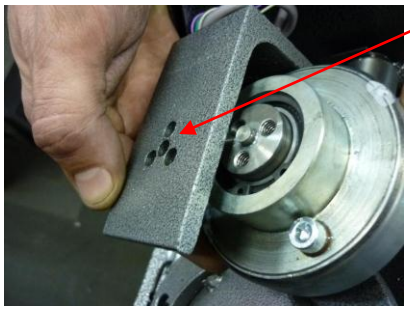

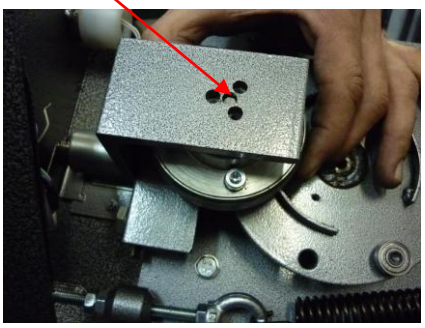

- Закрутить винты М6

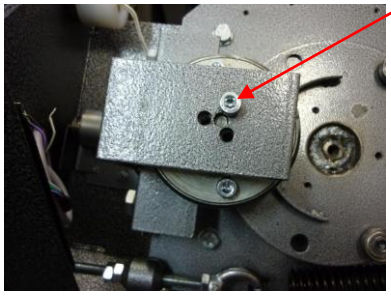

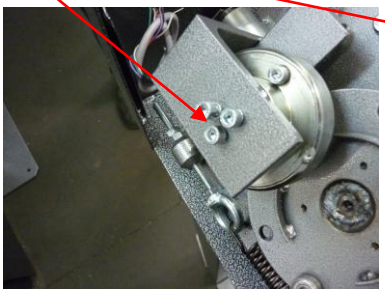

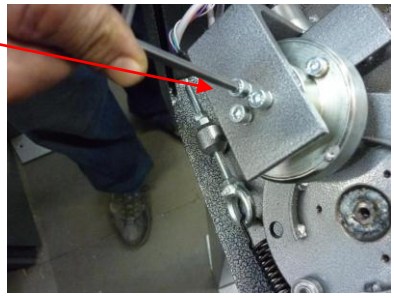

-
- Проверить работу механизма доводки следующим способом: Поворачивая ступицу руками установить штанги в среднее положение. Освободить штанги. Механизм должен сам довести штанги до исходного положения примерно за 1...1,5 с. Если необходимо, имеется регулятор скорости доводки в виде натяжки пружины фиксатора. Важно следить за тем, чтобы не было перебега штанг.

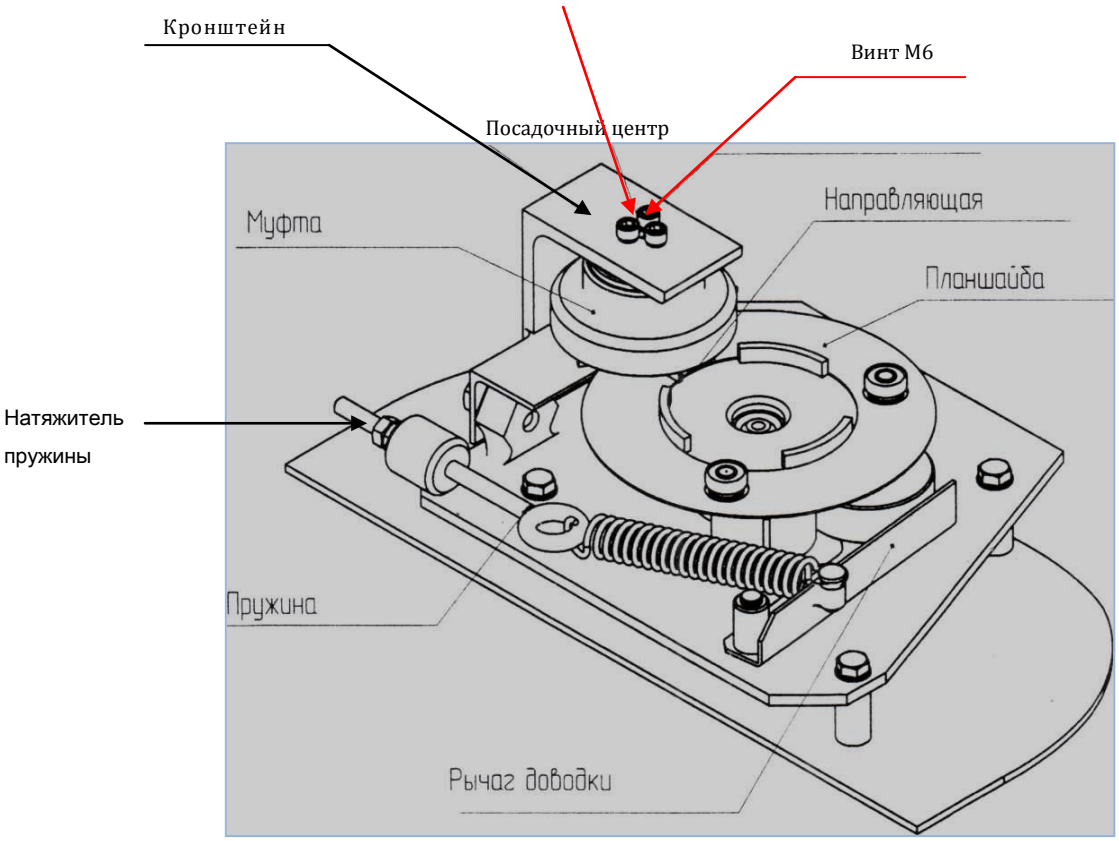
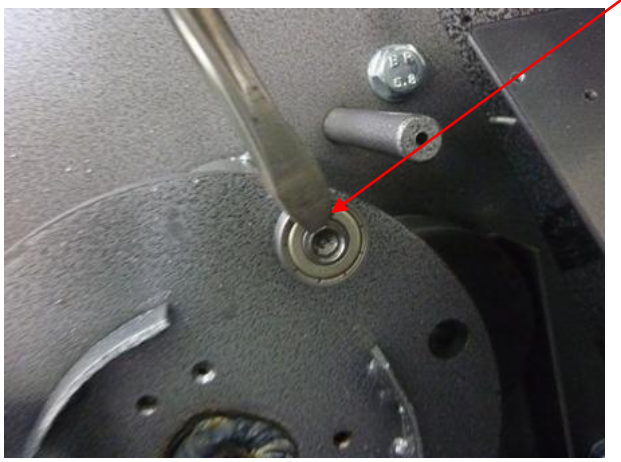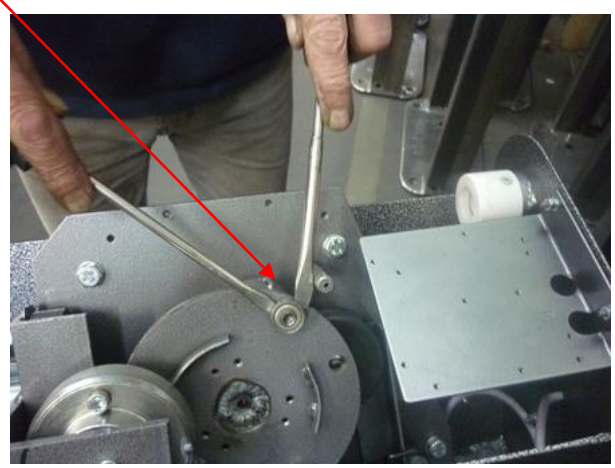
Фото демонтажа подшипника 80027